

SVAŘOVACÍ STROJE

ALFIN 161 W

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

OBSAH:

1	ÚVOD.....	3
2	BEZPEČNOST PRÁCE.....	4
3	PROVOZNÍ PODMÍNKY	4
4	TECHNICKÁ DATA.....	5
5	PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE	7
6	POPIS STROJE	8
7	FUNKCE A NASTAVENÍ.....	11
8	OBECNÉ INFORMACE O SVAŘOVACÍCH METODÁCH	12
9	UVEDENÍ DO PROVOZU	15
10	ÚDRŽBA A SERVISNÍ ZKOUŠKY	17
11	SERVIS	18
12	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	19

1 ÚVOD

Vážený spotřebiteli,

společnost ALFA IN a.s. Vám děkuje za zakoupení našeho výrobku a věří, že budete s naším strojem spokojeni.

Svařovací stroj smí uvést do provozu pouze školené osoby a pouze v rámci technických ustanovení. Společnost ALFA IN a.s. nepřijme v žádném případě zodpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím. Před uvedením do provozu si přečtěte pečlivě tento návod k obsluze.

Stroj splňuje požadavky odpovídající značce CE.

Pro údržbu a opravy používejte jen originální náhradní díly. K dispozici je Vám samozřejmě komplex našich služeb.

ALFIN 161 W je invertorový generátor svařovacího proudu, který svařuje v níže uvedených metodách:

1. MMA - obalená elektroda
2. TIG plynule (2T, 4T, HF Lift Arc)
3. TIG pulsně s frekvencí (2T, 4T, HF Lift Arc)
4. Bodové svařování

S Stroj je možné použít pro svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem



s námi je to snadné

2 BEZPEČNOST PRÁCE

2.1 OCHRANA OSOB

- Z bezpečnostních důvodů je při svařování nutné použít ochranné rukavice. Tyto rukavice Vás chrání před zásahem elektrickým proudem (napětí okruhu při chodu naprázdno). Dále Vás chrání před tepelným zářením a před odstříkujícími kapkami žhavého kovu.
- Noste pevnou izolovanou obuv. Nejsou vhodné otevřené boty, neboť kapky žhavého kovu mohou způsobit popáleniny.
- Nedívejte se do svářečského oblouku bez ochrany obličeje a očí. Používejte vždy kvalitní svařovací kuklu s neporušeným ochranným filtrem.
- Při zapalování oblouku v režimu TIG HF je generováno vysoké napětí. Dbejte proto na dobrý stav izolace hořáku a zemnicí ho kabelu.
- Také osoby vyskytující se v blízkosti místa sváření musí být informováni o nebezpečí a musí být vybaveny ochrannými prostředky.
- Při svařování, zvláště v malých prostorách, je třeba zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu, neboť při svařování vzniká kouř a škodlivé plyny.
- U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářečské práce, neboť hrozí nebezpečí výbuchu.
- V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.
- Svařované spoje, které jsou vystavovány velké námaze, musí splňovat zvláštní bezpečnostní požadavky. Jedná se zejména o kolejnice, tlak. nádoby a pod. Tyto spoje smějí provádět jen kvalitně vyškolení svářeči.

2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Před započetím práce se svařovacím strojem je třeba se seznámit s ustanoveními v ČSN 050601 a normou ČSN 050630.
- S tlakovými lahvemi s ochrannými plyny je třeba zacházet podle předpisů pro práci s tlakovými nádobami obsažených v ČSN 07 83 05 a v normě ČSN 07 85 09.
- Svářeč musí používat ochranné pomůcky.
- Před každým zásahem v elektrické části, sejmutím krytu nebo čištěním je nutné odpojit zařízení ze sítě.

3 PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Uvedení přístroje do provozu smí provádět jen vyškolený personál a pouze v rámci technických ustanovení. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným použitím a obsluhou. Při údržbě a opravě používejte jen originální náhradní díly od firmy ALFA IN.
- Svařovací stroj je zkoušen podle normy pro stupeň krytí IP 23, což zajišťuje ochranu proti vniknutí pevných těles o průměru větším než 12 mm a ochranu proti šikmo stříkající vodě až do sklonu 600 .
- Je nepřípustné spojovat více strojů paralelně nebo sériově.

- Stroj musí být umístěn tak, aby chladící vzduch mohl bez omezení vstupovat i vystupovat chladícími průduchy. Je nutné dbát na to, aby nebyly nasávány do stroje žádné mechanické, zejména kovové částice (např. při broušení). Chlazení je řízeno elektronickou teplotní automatikou.
- U svařovacího stroje je třeba provést periodickou revizní prohlídku jednou za 6/12 měsíců pověřeným pracovníkem podle ČSN 331500,1990 a ČSN 050630,1993 – viz odstavec Údržba a servisní zkoušky.
- Nepoužívejte stroj pro jiné účely, např. rozmazování trubek, startovací zdroj apod.
- Veškeré zásahy do el. zařízení, stejně tak opravy (demontáž síťové vidlice, výměnu pojistek) smí provádět pouze oprávněná osoba.
- Příslušnému síťovému napětí a příkonu musí odpovídat síťová vidlice.

⚠**Upozornění**⚠ Prodlužovací kabely nesmějí mít vodiče s menším průřezem než 3x2,5 mm²/4x2,5mm². Stroj ALFIN 161 W lze provozovat na jednofázovém generátoru el. proudu 6 kVA (1x230V/50Hz) a více. Generátor musí mít stabilizaci napětí lepší jako ± 10%. Generátory s nižším výkonem mohou stroj poškodit.

⚠**Upozornění**⚠ Byl-li stroj přemístěn z prostoru s nízkou teplotou do výrazně teplejšího prostředí, může dojít ke kondenzaci vlhkosti, zejména uvnitř svářečky. Dojde tím ke snížení elektrické pevnosti a zvýšení nebezpečí el. přeskočení na napětově namáhaných dílech a tím vážnému poškození stroje. Je proto nezbytné, nastane-li tato situace, ponechat svářečku cca 1 hodinu v klidu, až dojde k vyrovnání teploty s okolím. Tím ustane případná kondenzace. Teprve po uplynutí této doby je možné svářečku připojit k síti a spustit.

Stroj je nutné chránit před:

1. vlhkem a deštěm a intenzívním slunečním zářením
2. mechanickým poškozením
3. průvanem a případnou ventilací sousedních strojů
4. nadměrným přetěžováním - překročením tech. parametrů
5. hrubým zacházením

4 TECHNICKÁ DATA

ČESKY	Units		
Metoda		MMA	TIG
Síťové napětí	V/Hz	1x230/50-60	
Jištění *)	A	16 T	
Max. síťový proud I1	A	28,2	21,8
Max. efektivní proud I1eff	A	17,0	10,9
Rozsah svař. proudu	A/V	5/20,2 - 150/26,0	5/10,2 - 160/16,4

Napětí naprázdno U ₂₀ **)	V	54,0	10,0
Svařovací proud (DZ=100%) I ₂ /U ₂	A/V	100/24,0	100/14,0
Svařovací proud (DZ=60%) I ₂ /U ₂	A/V	115/24,6	120/14,8
Svařovací proud (DZ=x%) I ₂ /U ₂	A/V	30%=150/26,0	25%=160/16,4
Třída izolace		H	
Krytí		IP23S	
Normy		EN 60974-1	
Rozměry (š x d x v)	mm	120 x 360 x 215	
Hmotnost	kg	5,4	

*) Stroj je standardně vybaven vidlicí 16A pro připojení k síti 1 x 230V. Je-li stroj provozován ve vyšších oblastech zatížení, kdy proudový odběr ze sítě překračuje hodnotu 16A, je možné připojit stroj ke třífázové síti 3x400/230V TN-S (CS). Podmínkou je použití **pětikolíkové vidlice 32 A** na síťovém kabelu a připojení na **fázové** napětí. Černý (hnědý) vodič připojit k jedné fázi (např. L1), modrý vodič k nulovému vodiči (N) a zelenožlutý vodič k ochrannému vodiči „PE“. V tomto případě je možné připojit stroj do třífázové zásuvky, která smí být jistěna jisticím prvkem max. 25A.

Vzhledem k velikosti zatěživatele 40 (50)% při max. proudu je velikost jističe 25 A dostatečná. Efektivní hodnota síťového proudu je podstatně nižší.

Další možností je připojení stroje napevno k samostatnému vývodu s jistěním max. 25A(s motorovou charakteristikou).

Tyto úpravy smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, která současně posoudí stav sítě v místě připojení a rozhodne zda bude možné takto stroj připojit.

**) V klidovém stavu stroje je napětí naprázdno sníženo na hodnotu 10÷14V, na plnou hodnotu se zvýší v okamžiku, kdy odpor svařovacího okruhu klesne pod cca 1000Ω (při dotyku elektrody s materiálem). Toto řešení snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.



☝**Upozornění**☝ Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu musí být pro připojení zařízení k veřejné distribuční síti nutný souhlas rozvodných závodů.

4.1 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Svařovací stroj je z hlediska odrušení určen především pro průmyslové prostory. Splňuje požadavky ČSN EN 60974-10.

Během provozu, zejména během zapalování oblouku HF, může být zdrojem

rušení pro citlivé elektronické zařízení, např. počítače, rádiové a televizní přijímače, citlivé měřicí přístroje, kardiostimulátory a naslouchací zařízení.

V případě provozování v obytných a jiných prostorách může být nutné realizovat opatření - viz EN 60974-10.

⚠**Upozornění**⚠ Uživatele upozorňujeme, že je odpovědný za případné rušení ze svařování.

5 PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE

5.1 SOUČÁST DODÁVKY

Kód	Název
5.0177	ALFIN 161 W
3475	Sada kon. ALFIN G1/4 komplet

5.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

Kód	Chlazení	Název
7S2.A007C	plyn	Hořák ABITIG 17 4m 10-25
7S2.A008C	plyn	Hořák ABITIG 17 8m 10-25


⚠**Upozornění**⚠ Hořák je potřeba volit podle používaného proudového rozsahu. ALFA IN a.s. neodpovídá za poškození svařovacích hořáků vlivem přetížení.

5.3 JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Název
V9030034	Kabely ALFIN 2x 3m 10-25 150A
5.0092	Box pro ALFIN 150 TIG HF, BW, LA
3549	Ventil red.AR OXY MAXI PC 2 manometry
4341	Ventil red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14
VM0151-1	Hadice plyn. Alfin TIG 3m G1/4 opředená
5.0065	Rám na ALFIN 161W
3175	Láhev Argon 2 l

6 POPIS STROJE

6.1 OVLÁDACÍ PANEL ALFIN 161 W

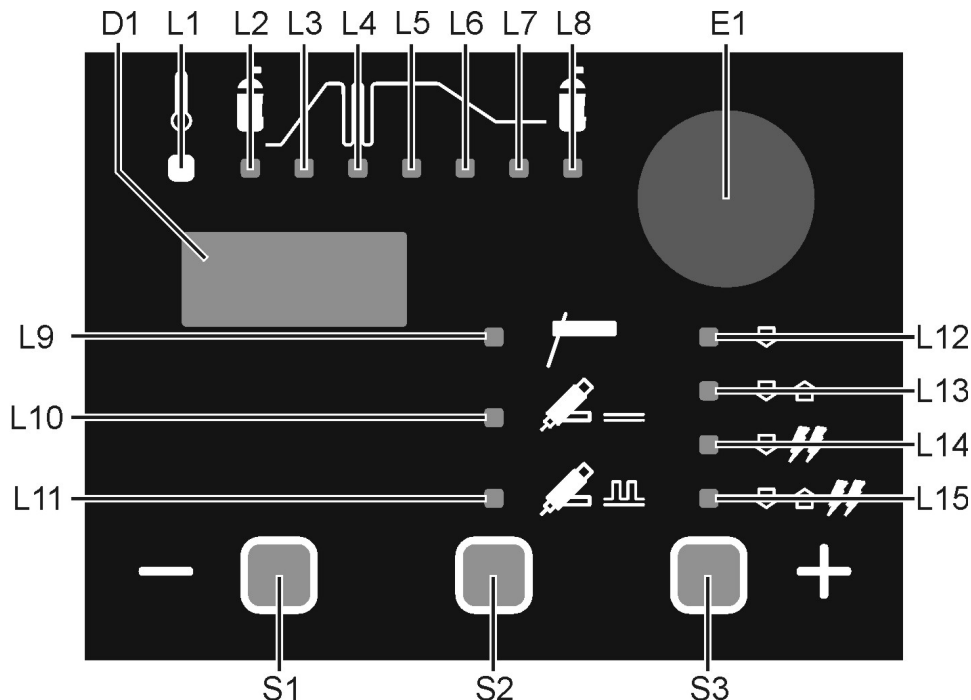


Obrázek 1- Ovládací panel ALFIN 161 W

6.2 POPIS SYMBOLŮ NA OVLÁDACÍM PANELU:

Poz.	Název	Popis funkce
L1		Žlutá LED - svítí-li, došlo k aktivaci tepelné ochrany. V takovém případě nechte stroj zapnutý, aby ventilátory rychleji ochladili zařízení. Po zapnutí stroje se tato LED rozsvítí asi na 5s a během této doby není na výstupních svorkách stroje napětí.
L9		Červená LED - svítí-li, je stroj přepnut do režimu MMA.
L10		Červená LED - svítí-li, je stroj přepnut do režimu svařování TIG WIG, kontinuální režim
L11		Červená LED - svítí-li, je stroj přepnut do režimu TIG PULZ
L12		Červená LED svítí-li, je stroj přepnut do režimu TIG, dvoutakt s dotyk. zapalováním Lift Arc.
L13		Červená LED svítí-li, je stroj přepnut do režimu TIG, čtyřtakt s dotykovým zapalováním Lift Arc.
L14		Červená LED svítí-li, je stroj přepnut do režimu TIG, dvoutakt s HF zapalováním
L15		Červená LED svítí-li, je stroj přepnut do režimu TIG, čtyřtakt s HF zapalováním

S1		Tlačítko - slouží pro výběr nastavovaných parametrů na svařovací křivce (diody L2-L8). Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se postupně rozsvěčují červené LED diody na svařovací křivce. Umístění jednotlivých LED a popis nastavovaných parametrů je v kapitole 6.4. Nastavení velikosti svařovacích parametrů se provádí kóděrem E1. Po 3-sekundové prodlevě od poslední změny parametrů začne opět svítit L5. Pokud je potřeba vybraný parametr změnit, stačí nastavit kóděrem E1 hodnotu novou a tato bude automaticky uložena do paměti. Toto tlačítko funguje pouze v TIG režimu, v režimu MMA svítí trvale L5.
S2		Tlačítko pro volbu metody svařování: MMA (obalená elektroda), TIG „normální“ proud, TIG pulz.
S3		Tlačítko pro výběr režimů dvoutakt/ čtyřtakt, zapalování dotykového Lift Arc/HF
D1		Displej – znázorňuje hodnoty nastavené kóděrem
E1		ENCODER – „nekonečný“ potenciometr - kódér, nastavuje jednotlivé parametry, které se zobrazují na displeji

6.3 ROZMÍSTĚNÍ A POPIS LED NA SVAŘOVACÍ KŘIVCE

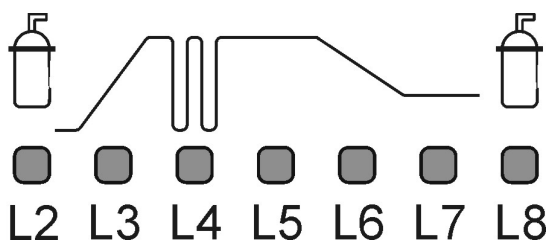

Obrázek 2- Rozmístění LED na svařovací křivce


Poz.	Nastavovaný parametr
L2	Červená LED svítí, kóděrem E1 lze nastavit dobu předfuku plynu
L3	Červená LED svítí, kóděrem E1 lze nastavit dobu náběhu svařovacího proudu
L4	Červená LED svítí, kóděrem E1 lze nastavit frekvenci pulzů (pouze v pulzním TIG)
L5	Červená LED svítí, kóděrem E1 lze nastavit velikost svařovacího proudu MMA, TIG
L6	Červená LED svítí, kóděrem E1 lze nastavit dobu doběhu svařovacího proudu na proud koncový TIG

L7	Červená LED svítí, kódérem E1 lze nastavit velikost koncového proudu pro vyplnění kráteru - jen TIG 4T
L8	Červená LED svítí, kódérem E1 lze nastavit dobu dofuku plynu TIG

6.4 ROZSAH NASTAVOVANÝCH PARAMETRŮ

Poz.	Nastavovaný parametr	Min	Max	Default	Poznámky
L5	Hlavní svařovací proud v MMA režimu	5A	150A	80A	Nastavitelný z předního panelu
L5	Hlavní svařovací proud v TIG režimu	5A	160A	80A	Nastavitelný z předního panelu
L6	Doběh proudu	0s	20s	0s	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
L7	Koncový proud	5A	160A	5A	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
L8	Dofuk plynu	0s	25s	3s	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
L2	Předfuk plynu	0s	3s	0s	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
L3	Náběh proudu	0s	20s	0s	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
L4	Frekvence pulzování	0,5Hz	250Hz	125Hz	Jenom TIG, nastavitelný z předního panelu
-	Hot-start	-	-	50%	Nastaveno výrobcem
-	Arc-force	-	-	50%	Nastaveno výrobcem

6.5 KONEKTORY PŘEDNÍHO PANELU ALFIN 161 W

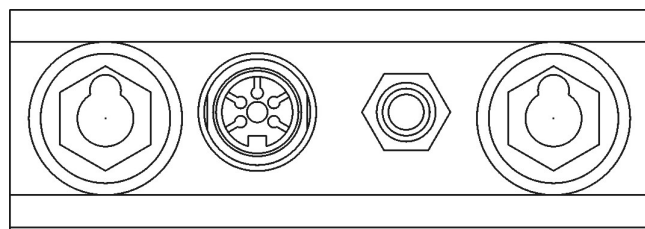


P1 J1 A2 P2

Obrázek 3- Konektory předního panelu

Poz.	Název
P1	Silová rychlospojka (-)
J1	Konektor tlačítka hořáku TIG
A2	Přípojka plynu hořáku
P2	Silová rychlospojka (+)

6.6 ZADNÍ PANEL ALFIN 161 W

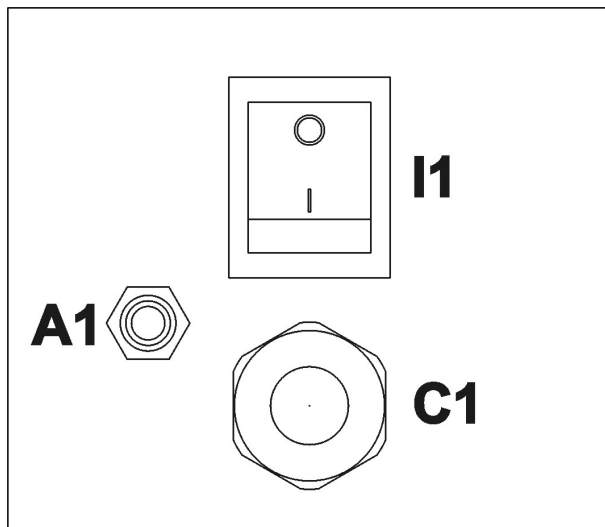

Obrázek 4- Zadní panel ALFIN 161 W

Poz.	Název
I1	Hlavní vypínač
A1	Přípojka plynu vstupní
C1	Síťový kabel


7 FUNKCE A NASTAVENÍ

7.1 RESET – DEFAULT HODNOTY

Je základní nastavení stroje a doporučujeme je používat v případě nevhodného nastavení většiny parametrů.

Postup: Stroj je vypnutý. Stiskněte a držte současně tlačítka poz. S1 a S3 a zapněte hlavní vypínač I1. Až zhasne žlutá LED L1, tak tlačítka S1 a S3 uvolněte. Všechny parametry se nastaví na hodnoty uvedené v tabulce v kap. 6.4, ve sloupci default.

Pro lepší pochopení funkcí parametrů viz graf níže:

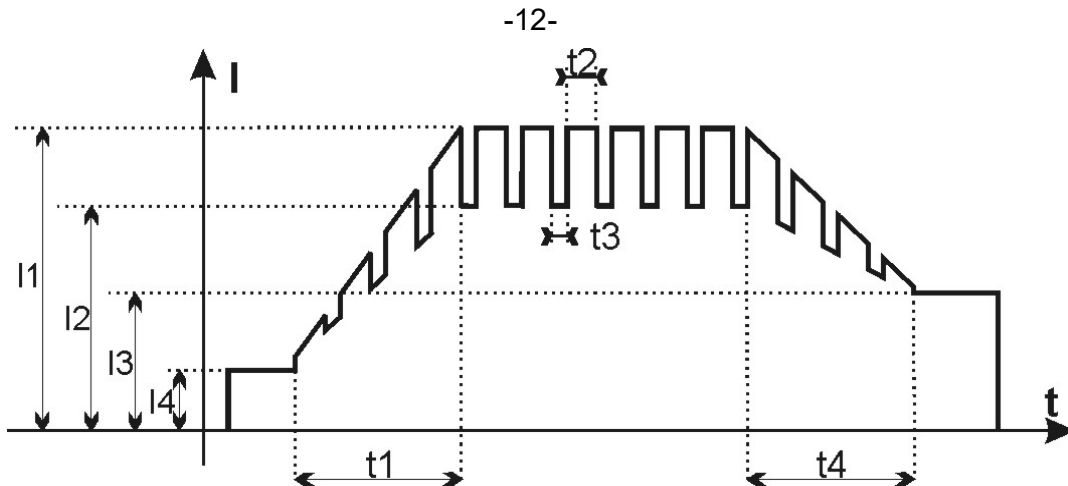

Označení parametru	Popis parametru
I1	Velikost hlavního svařovacího proudu v režimu MMA nebo TIG.
I2	Základní proud – minimální proud v TIG pulzu. Čím vyšší základní proud pulzu, tím rychleji se tvoří svařovací lázeň. Na druhou stranu tepelné namáhání materiálu je pak větší.
I3	Koncový proud. Používá se na vyplnění koncového kráteru svaru.
I4	Počáteční (startovací) proud.
t1	Čas náběhu.
t2	Čas, po který je při pulzním svařování proud stejně velký jako je hodnota svařovacího proudu I1. (Celková doba pulzu = t2+t3).
t3	Čas, po který je při pulzním svařování proud stejně velký jako je hodnota základního proudu I2. (Celková doba pulzu = t2+t3).
t4	Čas doběhu
1/t2+t3	Frekvence pulzování. Čím vyšší frekvence, tím je oblouk více koncentrovaný ve svařované oblasti a oblast tepelného namáhání je menší.

8 OBECNÉ INFORMACE O SVAŘOVACÍCH METODÁCH

8.1 MMA SVAŘOVÁNÍ

Výrobci elektrod uvádí na obalech polaritu a velikost svařovacího proudu. K zapálení oblouku se elektrodou škrtná o materiál. Pro snazší zapálení oblouku je stroj vybaven funkcí HOT START, která po určitou krátkou dobu na začátku zabezpečuje vyšší svařovací proud, než je nastavená hodnota.


V průběhu svařování jde o to zabezpečit plynulé odtavování kapek materiálu z elektrody. Aby se předešlo zhasnutí oblouku vlivem krátkého spojení mezi elektrodou a tavnou lázní, využívá se funkce ARC FORCE - krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oproti nastavené hodnotě.

V případě, že elektroda ulpí na svařenci, po určité době krátkého spojení omezí funkce ANTI STICK velikost svařovacího proudu, aby se elektroda nežhavila a šla snadno oddělit od svařence.

8.2 TIG SVAŘOVÁNÍ OBECNĚ

Při TIG (Tungsten Inert Gas) svařování je pod ochranou atmosférou inertního plynu (argon) zapálen elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou (čistý wolfram nebo jeho slitiny) a svařencem.

TIG LIFT ARC metoda je zapálení oblouku škrtnutím elektrody o svařenec (obrázek 5). Stroj zabezpečuje nízký zkratový svařovací proud, aby bylo minimalizováno množství wolframových vměstků ve svařenci. Nicméně tento způsob nezaručuje nejvyšší kvalitu svarů na začátku.

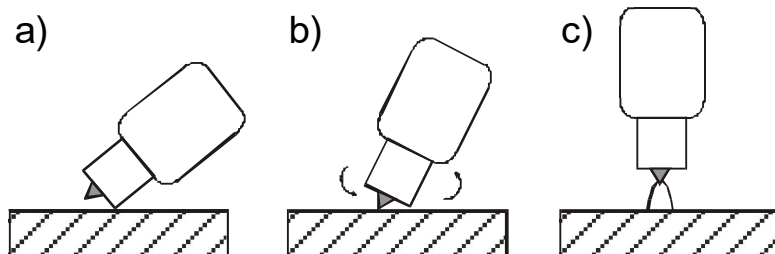

Obrázek 5- Zapálení oblouku LIFT-ARC

TIG HF je bezdotyková metoda zapálení oblouku pomocí vysokonapěťového zapalování (HF) která umožňuje pohodlné zapálení oblouku a zamezí vniknutí wolframových částic do svařence.

8.3 TIG SVAŘOVÁNÍ STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM

Nejčastější způsob TIG svařování, kdy TIG hořák je připojen k - rychlospojce a zemnicí kabel s kleštěmi k + rychlospojce. Tento způsob vede k nejmenšímu opotřebení elektrody, protože nejvíce tepla je koncentrováno na svařenci.

Tento způsob je používán pro materiály s vysokou tepelnou vodivostí, jako například měď a také pro svařování ocelí. Doporučené jsou elektrody označené červenou barvou (wolfram s 2% thoria).

8.4 TIG SVAŘOVÁNÍ STEJNOSMĚRNÝM PULSNÍM PROUDEM

Pulsní proud umožňuje lépe kontrolovat svařovací lázeň a omezit tepelné namáhání oblastí. Obecně při vyšší frekvenci se dosáhne stabilnějšího a koncentrovanějšího oblouku. Je vhodné zejména pro svařování tenkých plechů.

8.5 TIG SVAŘOVÁNÍ SYNERGICKÉ PULZNÍM PROUDEM


Zvýšení frekvence pulzů způsobí stabilnější a užší oblouk, což umožňuje získat vyšší kvalitu svaru na tenčích materiálech. V SYNERGICKY PULZNÍM TIG režimu jsou hlavní parametry pulzního svařování řízeny mikroprocesorem tak, aby byly nastaveny na optimální hodnoty.

8.6 ÚPRAVA KONCE WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY PRO


STEJNOSMĚRNÝ PROUD

Funkční konec W-elektrody se brousí a leští do tvaru kužele s vrcholovým úhlem, který je závislý na velikosti svařovacího proudu. Doporučujeme špičku elektrody zaoblit $R = 0,4 \text{ mm}$.

Svařovací proud	Úhel
do 20 A	30°
od 20 do 100 A	$60^\circ - 90^\circ$
od 100 do 200 A	$90^\circ - 120^\circ$

 

Obrázek 6 - Úhel broušení konce W elektrody

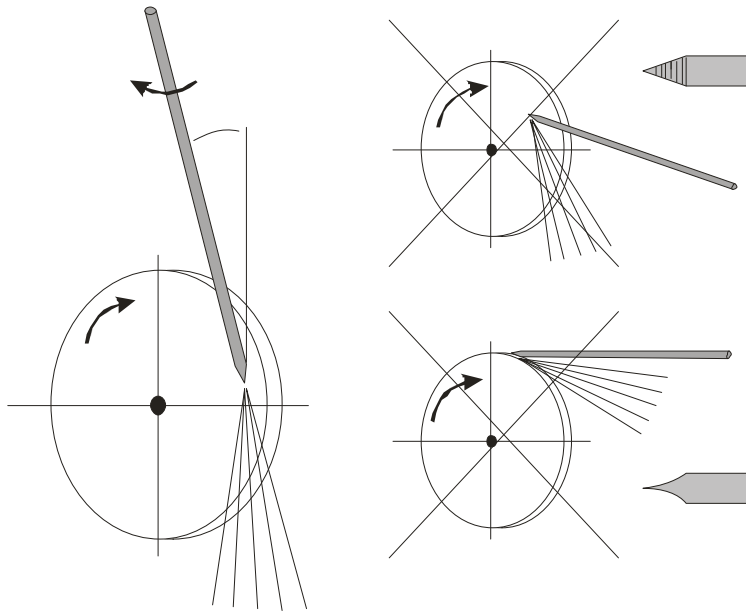


Obrázek 7 - Broušení W elektrody vlevo správně, vpravo špatně

9 UVEDENÍ DO PROVOZU

☞Upozornění☞ Stroj smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby.


9.1 PŘÍPRAVA STROJE PRO MMA REŽIM

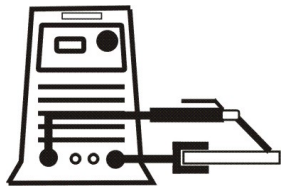

- Připojte držák elektrod a zemnicí kabel do rychlospojek + a - v souladu s polaritou požadovanou výrobcem elektrod na obalu elektrod.

☞Upozornění☞ Dávejte pozor, aby se elektroda nedotkla žádného kovového materiálu, protože v tomto režimu je při zapnutém stroji na rychlospojkách svařovacího stroje stále svařovací napětí.

9.2 PŘÍPRAVA STROJE PRO TIG REŽIM

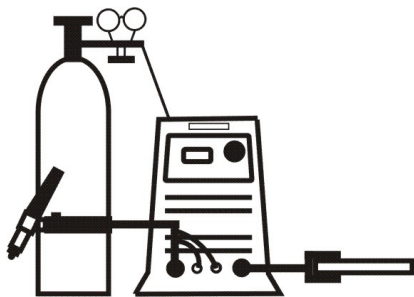


- Připojte TIG hořák do - rychlospojky P1
 - Připojte zemnicí kabel do + rychlospojky P2
 - Připojte plynovou hadici hořáku do konektoru A2
 - Připojte kabel ovládní hořáku ke konektoru J1
- Připojte plyn. hadici od plynové láhve do konektoru na zadní stěně stroje A1.


9.3 ZAPNUTÍ STROJE A NASTAVENÍ SVAŘOVACÍHO REŽIMU

- Svařovací stroj připojte k síti.
- Zapněte hlavní vypínač do pozice "1" („ON“).
- Otevřete kohout na plynové lahvi a v případě potřeby seřídte průtok plynu - provádějte při stisknutém tlačítku hořáku v režimu TIG 2takt- LIFT ARC.
- Na ovládacím panelu zvolte požadovaný svařovací proces (MMA, TIG pulsně nebo TIG plynule), nastavte všechny požadované parametry a můžete začít svařovat.

9.4 ČASOVÉ FÁZE SVAŘOVÁNÍ V REŽIMU TIG

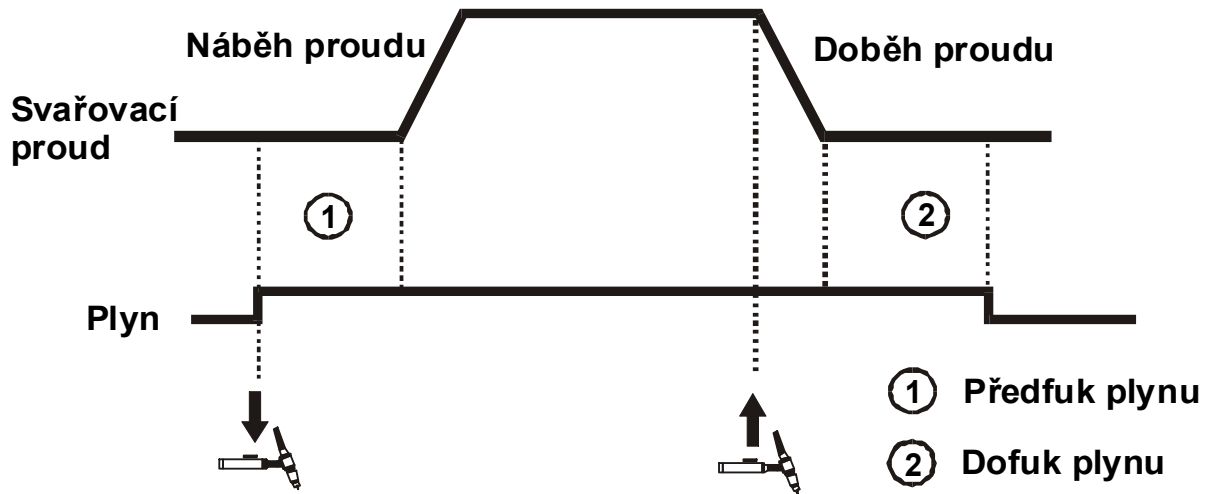

Režim 2 takt.

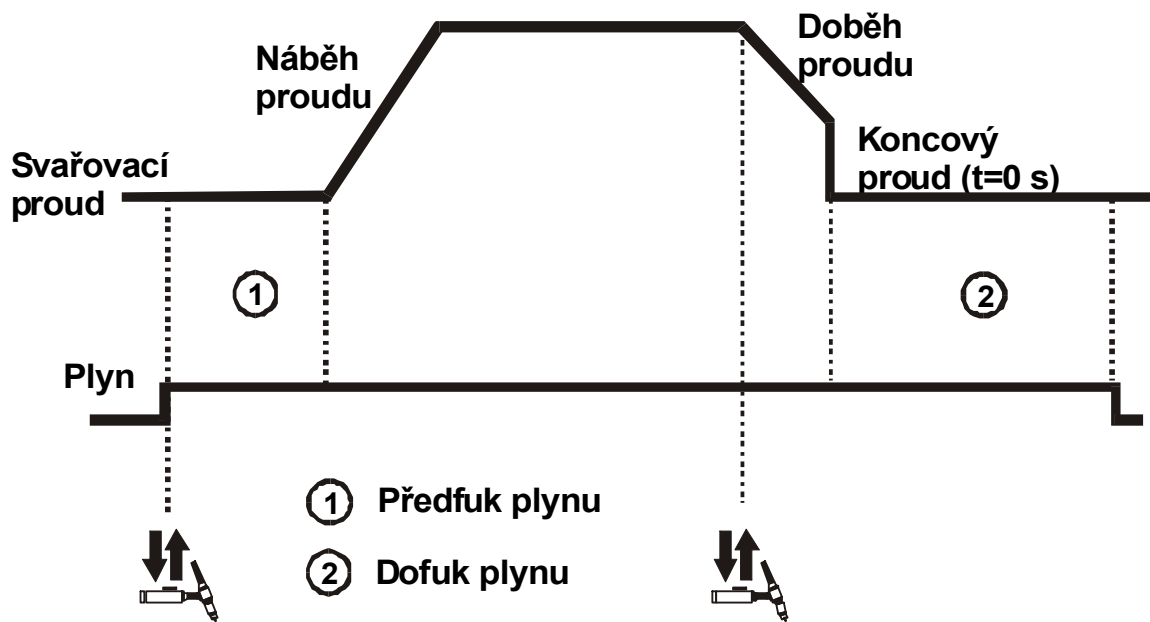

Režim 4 takt bez fáze koncového proudu pro vyplnění kráteru.

9.5 TABULKY ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ TIG

Tabulka nastavení pro svařování nerezových ocelí stejnosměrným proudem.

tloušťka plechů mm	wolfram. elektroda průměr mm	přídavný materiál průměr mm	svařovací proud A	množství argonu l/min	hubice hořáku průměr mm
1	1	1,5	40-60	3	10
1,5	1,5	1,5	50-90	4	10
2	2	2	80-100	4	12
3	2-3	2-3	90-140	5	12
4-5	3-4	3-4	110-180	5	

Tabulka nastavení pro svařování měděných plechů

tloušťka plechů mm	wolfram. elektr. průměr mm	přídavný materiál průměr mm	svařovací proud A	množství argonu l/min	hubice hořáku průměr mm	předehřev °C
1	1,5	2	70-80	4	10	150
2	2,5	3	120-140	5	10	150
3	3	3	130-160	5	10	200

10 ÚDRŽBA A SERVISNÍ ZKOUŠKY

Zařízení vyžaduje za normálních pracovních podmínek minimální ošetřování a údržbu. Má-li být zaručena bezchybná funkce a dlouhá provozuschopnost, je třeba dodržovat určité zásady:

- stroj smí otevřít pouze náš servisní pracovník nebo vyškolený odborník - elektrotechnik
- příležitostně je třeba zkontrolovat stav síťové vidlice, síťového kabelu a svářecích kabelů
- jednou až dvakrát do roka vyfoukat celé zařízení tlakovým vzduchem, zejména hliníkové chladicí profily. Pozor na nebezpečí poškození elektronických součástí přímým zásahem stlačeného vzduchu z malé vzdálenosti!

10.1 KONTROLA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROJE

Předepsané úkony zkoušek, postupy a požadovaná dokumentace jsou uvedeny v ČSN EN 60974-4.

11 SERVIS

11.1 POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.

Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.

Záruční doba je 24 měsíců od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.

Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.

V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.

Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.

Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.

11.2 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

- Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní organizace.
- Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav.
- Reklamaci oznamte na tel. čísle 568 840 009, faxu: 568 840 966, e-mailu: servis@alfain.eu

12 LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ČR:

Společnost ALFA IN a.s. jako výrobce uvádí na trh elektrozařízení, a proto je povinna zajistit zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.

Společnost ALFA IN a.s. je zapsána do SEZNAMU individuálního systému (pod evidenčním číslem výrobce 01594/07-ECZ) a sama zajišťuje financování nakládání s elektroodpady.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Zákazník je povinen vrátit výrobek zpět ke svému prodejci a to buď osobně, nebo po vzájemné dohodě zajistí prodejce vyzvednutí přímo u zákazníka. Společnost ALFA IN a.s. zajistí vyzvednutí a likvidaci vyřazeného elektrozařízení na vlastní náklady od prodejce popř. dle dohody přímo od zákazníka.

Tento zpětný odběr elektrozařízení bude zajištěn do 5 kalendářních dnů od data oznámení záměru vrácení uvedeného zařízení.

Pro uživatele v zemích Evropské unie:

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.