



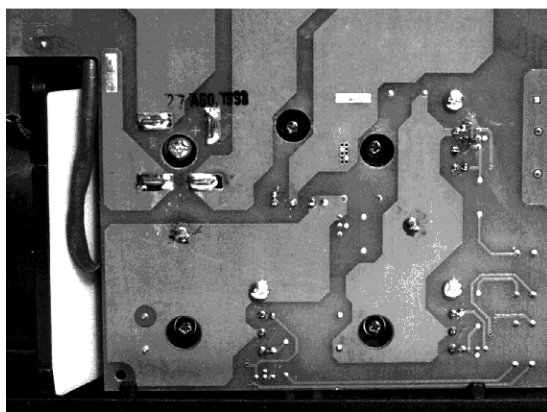


Odstraňte šrouby z PCB
050.0002.0001

- a) 4 šrouby M3X10 z mosfetů
- b) 1 šroub M4X16 z diody usměrňovače
- c) 3 šrouby M3X6 z distančních držáků


Šrouby vyhodte.

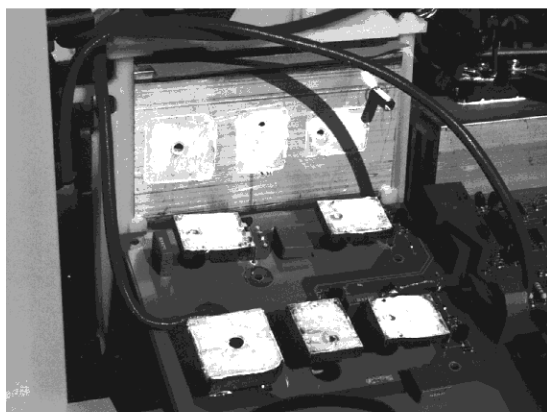

Vyjměte PCB 050.0002.0001 a pájením
odpojte kabely trafo.

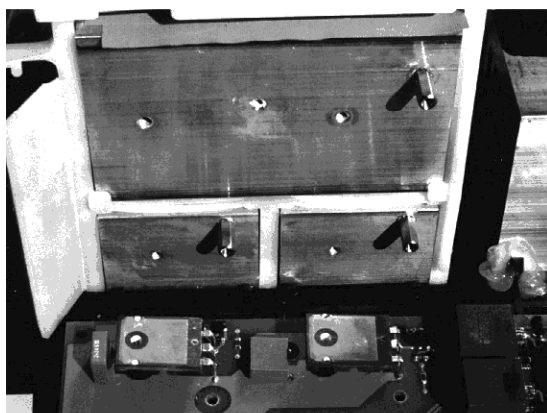

Rozpouštědlem odstraňte *VŠECHEN*
starý tmel z povrchu hliníkových chladičů.

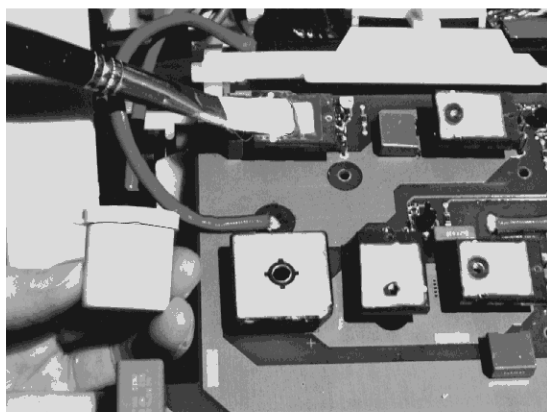

Vložte nové nebo opravené PCB, pájením
PEČLIVĚ připojte kabely trafo.

Štětcem rozetřete tmel na povrch 4
mosfetů a diodového usměrňovače.

Upevněte PCB zpět do stroje. *Pozor,*
použijte nové šrouby, nezaměňte je!